



STENBERGINTIE 30.

STENBERGINTIE 30, 02700 Kauniainen, Suomi

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

Tilajan yhteyshenkilö:

Tarkastaja:

Edellinen tarkastus:

13.6.2025

Kooltaan laaja ja leikkiarvoltaan hyvä leikkialue päiväkodin takana. Välineet ovat rakenteellisesti kunnossa, mutta osan välineistä pintakäsittely pidentäisi niiden tulevaa elinkaarta ja toisaalta parantaisi alueen yleisilmettä. Korjataan monitoimitelineen ja liukumäen puutteet. Myös juoksuesteaidan rikkiäinen köysi kannattaa uusia.

Vikaluokat ja vian vakavuus

X	Väline on asetettava käyttökieltoon	Leikkivälineessä havaitut viat / puutteet voivat aiheuttaa hengenvaaran.
A	Korjaukset tulisi suorittaa kiireellisesti	Leikkivälineessä havaitut viat / puutteet voivat aiheuttaa leikkijälle vakavan loukkaantumisen vaaran.
B	Korjaukset tulisi suorittaa kolmen kuukauden sisällä	Leikkivälineessä havaitut viat / puutteet voivat aiheuttaa leikkijälle loukkaantumisen vaaran.
C	Korjaukset tulisi suorittaa vuoden sisällä	Leikkivälineessä havaitut viat / puutteet voivat aiheuttaa leikkijälle vähäisen loukkaantumisen vaaran.
D	Muut huomiot	

Välineet



Vikailmoitukset



C

Työnumero:

205982

Monitoimiteline, sillan kiinnitykset kuluneet.

Uusitaan kiinnikedonitsit 10 kpl.



C

Työnumero:

205986

Monitoimiteline, lattian tukilista esillä.

Lattian reunassa tukilistan metallireuna esillä. Lisäksi lattiataso tikkuilee ja halkeilee.

Uusitaan lattiataso liukumäen eteen.



C

Työnumero:

205989

Liukumäki kaidepaketti hutera.

Kaidepaketin kiinnitykset löystyneet eikä kiristys auta, koska seinän sisällä olevat insertit ovat irronneet puusta. Uusitaan kaidepaketti.



C

Työnumero:

205994

Piknikpöytä, huonokuntoinen.

Pinnat tikkuilee ja halkeilee. Lahovaurioita. Poistetaan pihalta.

**C****Työnumero:**

289932

Tornileikin rampissa lohkeama.

Suosittelen hiomaan kohdasta tikut pois.

**C****Työnumero:**

307968

Jousituote, huterä käyttäessä.

Hahmolevyjen kiinnitykset hieman löystyneet ja tuote on huterä käyttäessä (lonksuu).

Käytetyt pultit ovat hieman pienet, joka voi vaikuttaa siten, että ne eivät kiristy tarpeeksi kireälle ja levyt pääsevät liikkumaan liitoskohdissa. Tarkistetaan ja kiristetään pultteja ja mahdollisesti vaihdetaan asennusohjeen mukaisiin pultteihin. Jos korjaus ei auta, niin puretaan jousituote.

**D****Työnumero:**

95658

Monitoimiteline, tornit eri asennuskorkeudessa.

**D****Työnumero:**

205981

Keinuteline, rengasistuimien maavara puutteellinen.

Henkilökunnan toiveesta rengasistuimet ohjeistusta matalammalla, jotta lapset pääsevät itsenäisesti keinumaan.



D

Työnumero:

205995

Pintakäsittely.

Hiotaan ja pintakäsittellään keinuteline ja liukumäki.

Työnumero:

313207

Tilauksen C385109 Uusi Elämä

Uusi Elämä sisältää: - Välineen: Monitoimiteline pintakäsittely Lappset-teeman ohjeen mukaisesti: Liquorice Grey. - Mahdolliset pientarvikkeiden uusimiset (seinäkiinnikkeet, top hatut, muovialuslevyt ja suojahatut). - Tarjottujen varaosien asennustyö; Monitoimiteline: Köyden vaihto kaarinousuun, kapean kaarinousun (käsituot) vaihtaminen verkkoramppiin, verkkosillan kiinnikkeiden uusiminen (10kpl) , lattianvaihto. UUSI ELÄMÄ -PALVELUN KUVAUS Palveluumme kuuluu välineen osien irrottaminen riippuen välineen rakenteesta kohteessa. Käsitlemme välineen rungon sekä osat kerrallaan kuntoon parhaan mahdollisen lopputuloksen varmistamiseksi. Huom. Metalliosien, lattia- ja askelmatasojen sekä hiekkalaatikoiden maalaus ei sisälly palvelun hintaan. Tilaaajan velvollisuudet: - Vastaa työn yhteydessä ilmenevistä osien uusimisista sekä tuotteesta tapahtuneista rikkoontumisista, joita ei ole voinut todeta tarjouksen teon vaiheessa, esim. laho viat, ilkivalta tms., joka haittaa työn loppuun saattamista. Mahdollisista tilaaajan toimista johtuvista työ- tai aikataulumuutoksista aiheutuneet kustannukset sekä muut työtä haittaavista esteistä johtuvat kustannukset laskutetaan tilaajalta. Uuden aikataulun määrittää Lappset. Mikäli työmaa ei ole siinä pisteessä, mitä on luvattu, eikä työtä päästä aloittamaan sovituksi, veloitetaan turhasta käynnistä 1500 € alv. 0 % SÄÄVARAUS: Vuorokauden keskilämpötilan täytyy ylittää +6 astetta, jotta asennus voidaan suorittaa. Mikäli Lappsetin tekemän arvion mukaan sääolosuhteet (lämpötila, vesisade, lumi, routa tms.) estävät asennustöiden laadukkaan suorittamisen, Lappset ilmoittaa tästä tilaajalle ja asennusaikaa jatketaan vastaavasti.

Työhistoria

Luokka	Pvm	Työnumero	Väline / vika	Lisätietoja
	23.10.2025	313208	Tilauksen C385109 korjaustyöt	- Tarjottujen varaosien asennustyö; Monitoimiteline: Köyden vaihto kaarinousuun, kapean kaarinousun (käsituet) vaihtaminen verkkoramppiin, verkkosillan kiinnikkeiden uusiminen (10kpl) , lattianvaihto. UUSI ELÄMÄ -PALVELUN KUVAUS Palveluumme kuuluu välineen osien irrottaminen riippuen välineen rakenteesta kohteessa. Käsittelemme välineen rungon sekä osat kerrallaan kuntoon parhaan mahdollisen lopputuloksen varmistamiseksi. Huom. Metalliosien, lattia- ja askelmatasojen sekä hiekkalaatikoiden maalaus ei sisälly palvelun hintaan. Tilaaajan velvollisuudet: - Vastaa työn yhteydessä ilmenevistä osien uusimisista sekä tuotteesta tapahtuneista rikkoontumisista, joita ei ole voinut todeta tarjouksen teon vaiheessa, esim. laho viat, ilkivalta tms., joka haittaa työn loppuun saattamista. Mahdollisista tilaajan toimista johtuvista työ- tai aikataulumuutoksista aiheutuneet kustannukset sekä muut työtä haittaavista esteistä johtuvat kustannukset laskutetaan tilaajalta. Uuden aikataulun määrittää Lappset. Mikäli työmaa ei ole siinä pisteessä, mitä on luvattu, eikä työtä päästä aloittamaan sovituksi, veloitetaan turhasta käynnistä 1500 € alv. 0 % SÄÄVARAUS: Vuorokauden keskilämpötilan täytyy ylittää +6 astetta, jotta asennus voidaan suorittaa. Mikäli Lappsetin tekemän arvion mukaan sääolosuhteet (lämpötila, vesisade, lumi, routa tms.) estävät asennustöiden laadukkaan suorittamisen, Lappset ilmoittaa tästä tilaajalle ja asennusaikaa jatketaan vastaavasti. TAKUU: Kaksi vuotta asennukseen.
C	7.8.2025	307021	Tilaus C381779 korjaukset, liukumäki	Liukuosan terävä metallireuna on esillä. Asennetaan uudelleen asennusohjeen mukaisesti.
C	7.8.2025	307020	Tilauksen C381779 korjaustyöt, Juoksuesteita	Uusitaan köysi (tolppaväli noin 186 cm).
C	26.6.2025	307022	Keinuteline, ketjunsuojat rikki.	Vaihdetaan turvaistuimen ketjunsuojat 2 kpl. Vaihdettu ketjunsuojat 2 kpl
	13.6.2025	307028	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Keinutelineiden laakereiden rasvaaminen
	13.6.2025	307027	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Turva-alustojen tasaaminen
	13.6.2025	307026	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Kiinnikkeiden kiristäminen
	13.6.2025	307024	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Hiekkalaatikon reunojen harjaaminen
	13.6.2025	652349	Annual main inspection and maintenance	
C	13.6.2025	289939	Pitkän tähtäimen suunnitelma	Kooltaan laaja ja leikkiarvoltaan hyvä leikkialue päiväkodin takana. Välineet ovat rakenteellisesti kunnossa, mutta osan välineistä pintakäsittely pidentäisi niiden tulevaa elinkaarta ja toisaalta parantaisi alueen yleisilmettä.
C	13.6.2025	238825	Liukumäki, asennusvirhe liukuosassa.	Liukuosan poistumisosan perustus jalka asennettu väärin. Asennetaan uudelleen.
	1.7.2024	289938	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Hiekkalaatikon reunojen harjaaminen
	1.7.2024	289936	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Kiinnikkeiden kiristäminen
	1.7.2024	289937	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Putoamisalueiden siistiminen
	1.7.2024	289934	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Keinutelineiden laakereiden rasvaaminen

Luokka	Pvm	Työnumero	Väline / vika	Lisätietoja
	1.7.2024	289935	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Muiden tasojen harjaaminen
	1.7.2024	289933	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Turva-alustojen tasaaminen
	1.7.2024	648031	Annual main inspection and maintenance	
C	1.7.2024	271283	Pitkän tähtäimen suunnitelma	Kooltaan laaja ja leikkiarvoltaan hyvä leikkialue päiväkodin takana. Välineet ovat rakenteellisesti kunnossa, mutta osan välineistä pintakäsittely pidentäisi niiden tulevaa elinkaarta ja toisaalta parantaisi alueen yleisilmettä. Vaihdetaan myös monitoimitelineen sillan kiinnikedonitsit, liukumäen kaidepaketti ja korjataan liukumäen asennusvirhe.
C	1.7.2024	271275	Monitoimiteline, turva-alusta puutteellinen.	Alusta osittain tiivistynyt ja siihen on sekoittunut isoja kiviä. Puhdistetaan välineen turva-alusta.
	11.8.2023	271282	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Keinutelineiden laakereiden rasvaaminen
	11.8.2023	271281	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Kiinnikkeiden kiristäminen
	11.8.2023	271280	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Muiden tasojen harjaaminen
	11.8.2023	271278	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Hiekkalaatikon reunojen harjaaminen
	11.8.2023	271279	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Turva-alustojen tasaaminen
	11.8.2023	643752	Annual main inspection and maintenance	
	11.8.2023	238830	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Putoamisalueiden siistiminen
	11.8.2023	238829	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Keinutelineiden laakereiden rasvaaminen
	11.8.2023	238831	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Kiinnikkeiden kiristäminen
	11.8.2023	238828	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Muiden tasojen harjaaminen
D	11.8.2023	148414	Tasapainopuomi aurasvaurio.	Puomissa kolhu ja pääty jalka vinossa. Uusitaan puomi ja oikastaan jalka. Nykyinen varaosa ei enää yhteensopiva. Uusitaan tasapainopuomi.
C	11.8.2023	238832	Pitkän tähtäimen suunnitelma	Monipuolinen leikkialue päiväkodin takana. Välineet ovat rakenteellisesti kunnossa, mutta osan välineistä pintakäsittely pidentäisi niiden tulevaa elinkaarta ja toisaalta parantaisi alueen yleisilmettä. Vaihdetaan myös monitoimitelineen sillan kiinnikedonitsit, liukumäen kaidepaketti, ja korjataan liukumäen asennus virhe.
B	11.8.2023	96347	Turva-alustat, hiekkaan sekoittunut karkeaa kiviainesta.	Suosittelaa alustan puhdistusta: Keinuu, monitoimiteline sekä liukumäki noin 100m2.
	9.6.2022	238827	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Hiekkalaatikon reunojen harjaaminen
	9.6.2022	238826	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Turva-alustojen tasaaminen
	9.6.2022	639367	Annual main inspection and maintenance	

Luokka	Pvm	Työnumero	Väline / vika	Lisätietoja
C	9.6.2022	206026	Pitkän tähtäimen suunnitelma	Monipuolinen leikkialue päiväkodin takana. Välineet ovat rakenteellisesti kunnossa, mutta osan välineistä pintakäsittely pidentäisi niiden tulevaa elinkaarta ja toisaalta parantaisi alueen yleisilmettä. Vaihdetaan myös monitoimitelineen sillan kiinnikedonitsit ja liukumäen kaidepaketti.
	14.7.2021	206027	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Keinutelineiden laakereiden rasvaaminen
	14.7.2021	206024	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Kiinnikkeiden kiristäminen
	14.7.2021	206025	Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Turva-alustojen tasaaminen
	14.7.2021	635003	Annual main inspection and maintenance	
D	14.7.2021	115345	Hiekkalaatikko, leikkihiekkä vähissä	Lisätään leikkihiekkä n. 3,5tn
D	14.7.2021	95667	Betonijalka, kompastusmisvaara.	Poistetaan vanha betoniperustus maasta.
C	14.7.2021	164530	Toimenpidesuunnitelma.	Leikkiarvoltaan monipuolinen leikkialue päiväkodin pihalla. Kentän tuotteet pääosin rakenteellisesti kunnossa. Suositellaan vikojen korjauksia, aloittaen hiekkalaatikon vioista.
D	21.4.2020	164526	Rutiinihuolto	Kiristetty kiinnikkeet.
	17.4.2020	627752	Annual main inspection and maintenance	
D	17.4.2020	148449	Hiekkalaatikko sivulaita rikki	Aurausvaurio sivulaidassa. Uusitaan laita. Varaosa keltainen, korjausmaali hinnoiteltu mukaan. Sauli Kestilä
D	6.9.2019	148411	Rutiinihuolto	Kiinnitykset tarkastettu ja kiristetty, keinunlaakerit rasvattu, turva-alustat tasattu sekä reunat harjattu.
	26.8.2019	619294	Annual main inspection and maintenance	
B	26.8.2019	148391	Hiekkalaatikko Istuinlaudassa aurausvaurio.	Istuinlaudassa aurausvaurio jolloin kiinnitys pettänyt. Uusitaan istuinlautaa.
C	3.10.2018	115344	Monitoimiteline, kiipeilyköydestä metallisäikeet esillä.	Suosittelaa köyden uusimista. Emmi Silvennoinen.
B	3.10.2018	115346	Kiikkulauta, pohjaanlyöntikumit rikki.	Uusitaan kumit 2kpl. Emmi Silvennoinen.
	15.6.2018	115361	Rutiinihuolto	Turva-alustojen tasaus, keinun rengasistuinten kiinnitysten kiristys ja pulttisuojiin lisäys.
	6.6.2018	612586	Annual main inspection and maintenance	ok
C	16.11.2017	95657	Monitoimiteline, nousupuola puuttuu.	Asennetaan 1kpl putkia telineeseen.

Luokka	Pvm	Työnumero	Väline / vika	Lisätietoja
	14.7.2017	97998	C49349, TURVA-ALUEEN HIEKAN PUHDISTUS	Turva-alustan irtomateriaalin puhdistus sisältää seuraavat toimenpiteet: - Alueen mittaukset - Sovitun alueen(m2) turva-alustan irtomateriaalin (sora, hiekka tai hake) puhdistuksen
	14.6.2017	95659	Keinu, laakerit kuluneet.	Uusitaan laakerit 4kpl.
D	13.6.2017	71256	Liukumäki. Turva-alusta puutteellinen.	Karkeata sora-ainesta alustossa. Kunnostetaan alustaa
C	13.6.2017	86923	Tornileikki alusta vajaa	Lisätään tornileikin määritetyille alueelle turvasoraa noin 5 cm paksuinen kerros
C	13.6.2017	71308	Jousikeinu teräviä reunoja.	Hahmolevyjen alareuna on vaurioitunut ja teräviä reunoja on muodostunut. Uusitaan molemmat hyljehahmolevyt.
B	13.6.2017	86925	Leikkivälineiden turva-alustat puutteelliset	Leikkivälineiden turva-alueilla. Alustamateriaaliin kuulumattomia isohkoja kiviä. Uusitaan leikkivälineiden ympäriltä turvasora. Poistetaan kivet leikkivälineiden asennusohjeessa määritetyiltä alueelta.
	5.6.2017	607826	Annual main inspection and maintenance	
C	5.6.2017	95654	Keinu, rengasistuimet rikki.	Uusitaan istuimet 227 2kpl.
A	5.6.2017	91021	Liukumäki, liu'un reuna rikki.	Uusitaan liuku asiakkaan pyynnöstä. Tuija Kokkonen.
D	24.8.2016	86921	vikailmoitusten päivitys	Ttnro:45166 kiinnitys korjattu vika poistunut asiakkaan toimesta
D	24.8.2016	45166	Jousituote Hylje	Kiinnitykset pettänyt. Uusitaan pultit:2 kplAlapuoli.
	17.8.2016	601237	Annual main inspection and maintenance	
D	5.7.2016	84748	Vikailmoitusten päivitys	ttnro, 71305, vika poistunut.
C	5.7.2016	71305	Tasapainopuomi aurasvaurio.	Lyhennetään puomin päästä vaurioitunut kohta pois ja pyöristetään leikkuureunat.
	15.9.2015	639097	Vuotuinen tarkastus ja rutiinihuolto	
D	15.9.2015	138224	Keinuteline rengas istuin rikki	Uusittu rengas istuin 1kpl. 000227
	25.4.2014	632835	Vuotuinen tarkastus ja rutiinihuolto	
C	6.6.2013	85320	Hiekkalaatikko. Aurasvahinko	Vaihdetaan tukitolppa.
C	6.6.2013	60615	Liukumäki. Asennusvirhe liukuosassa.	Asennetaan liukuosa ja tukijalka uudelleen.
A	30.5.2013	99814	Keinu rengasistuin monivikainen.	Rengasistuin uusittu 000227.

Luokka	Pvm	Työnumero	Väline / vika	Lisätietoja
	29.5.2013	632608	Vuotuinen tarkastus ja rutiinihuolto	
	N/A		Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Keinutelineiden laakereiden rasvaaminen
	N/A		Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Kiinnikkeiden kiristäminen
	N/A		Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Hiekkalaatikon reunojen harjaaminen
	N/A		Rutiinihuolto	Rutiinihuolto suoritettu: Turva-alustojen tasaaminen